



FICHA COLECTIVA: CAMPO DEL AGUA.

En el Barrio de Campo del Agua se han catalogado 17 casas.


Croquis

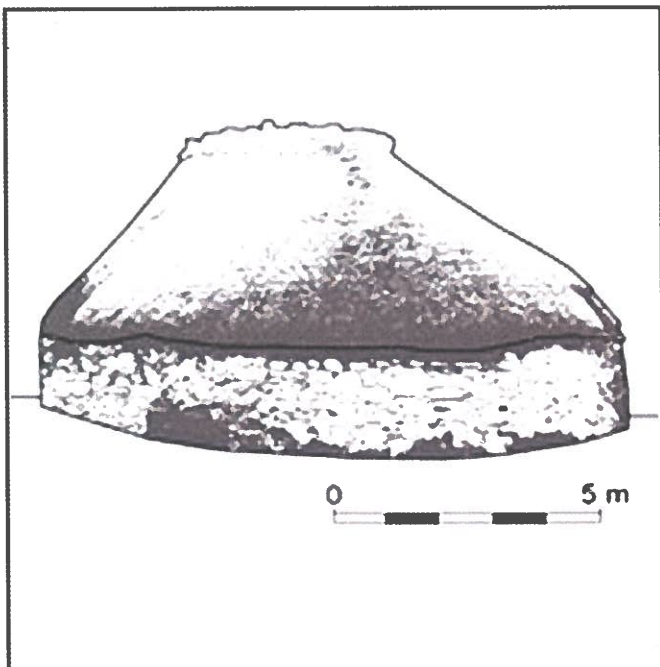

Croquis

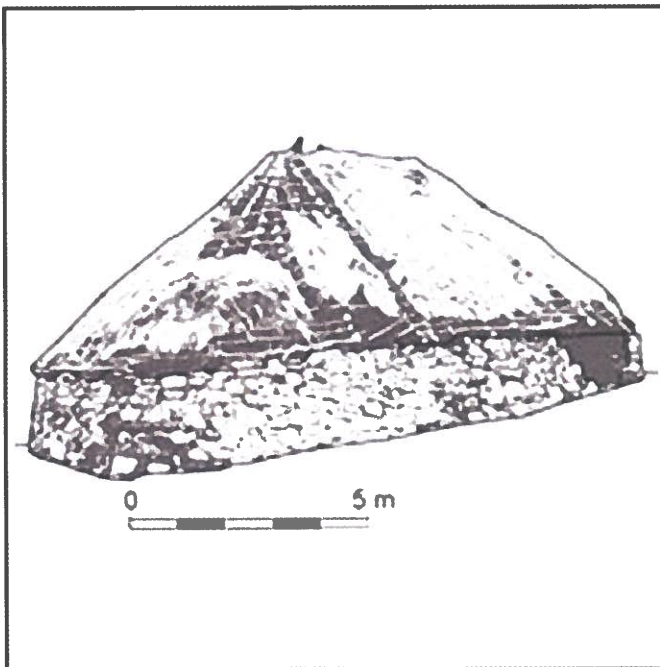

Croquis

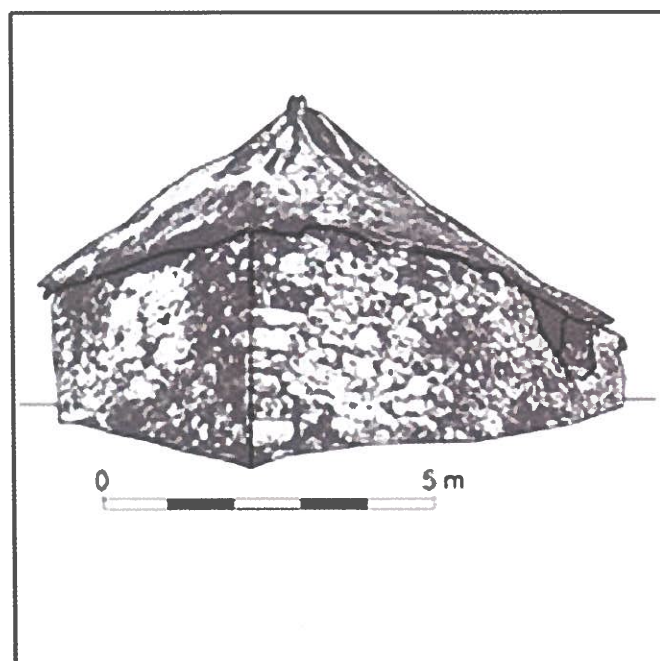

Documentación fotográfica



Fuente: LOS ANCARES LEONESES, Luis V. García Merino. Ed.: EDILESA S.A., León 1987

PATRIMONIO ETNOLÓGICO EN CASTILLA Y LEÓN



ARQUITECTURA TRADICIONAL: INVENTARIO DE PALLOZAS EN LA PROVINCIA DE LEÓN

Comarca: Ancares
Localidad: Campo del Agua


Municipio: Villafranca del Bierzo
Código: 24. 209.01.10-26

Planimetría: 1/25000

Documentación fotográfica

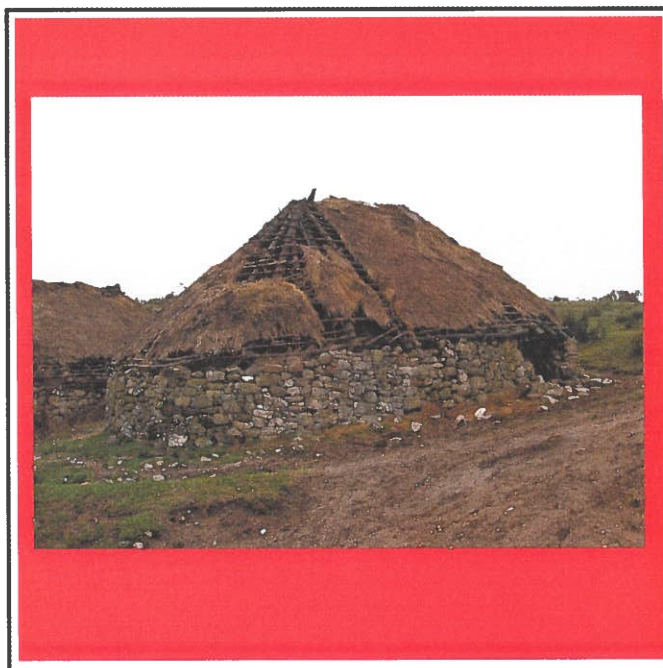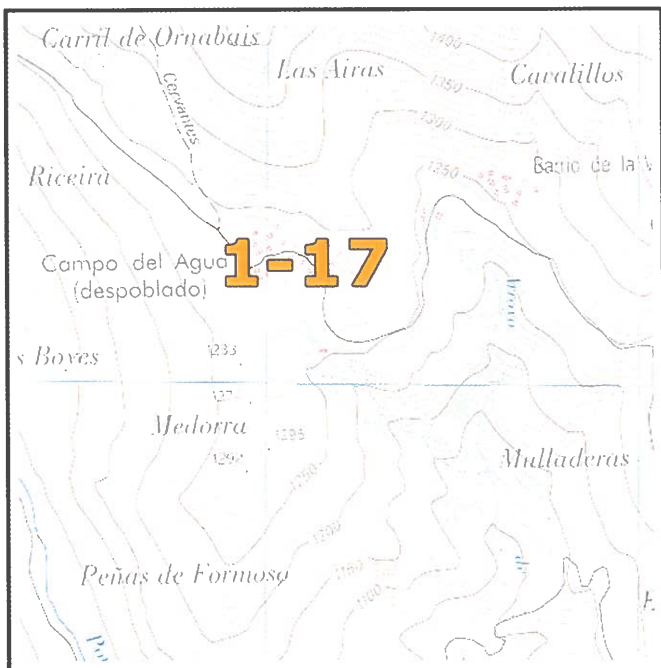

Planimetría: Parcelario

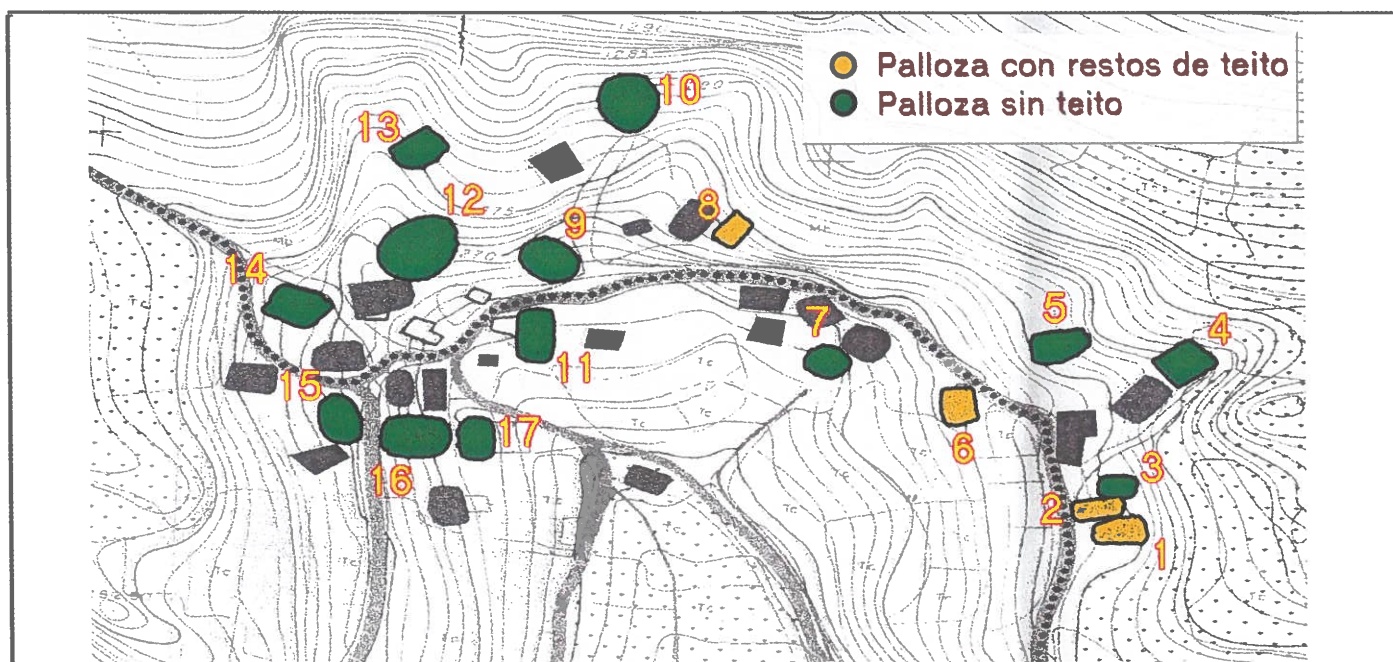

Fecha	19/10/2005	Nº Ficha	Campo del Agua 10-2	Redactor	Pedro Javier Cruz Sanchez, Alberto Alonso-Ponga Go
LOCALIZACIÓN		TIPOLOGÍA		UBICACIÓN	
Comarca	ANCARES	Tipología	Palloza	Ámbito	periurbano
Municipio	Villafranca del Bierzo	Código	24.209.01.10-26	Accesos	
Localidad	Campo del Agua			Coordenadas	42º 46' 34" / 6º 49' 27"
Dirección	Bº de Campo del Agua				
PROPIEDAD		EMPLAZAMIENTO			
Propietarios		Superficie			
Transmisión	☐ Compra ☐ Desconocida ☒ Polígono	RENENSA, pol. 3E			
Otros		Parcela	Excluidas de concentración		
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN					
EXTERIOR			INTERIOR		
Orientación	Vide descripción		Org. interna	Vide descripción	
Dimensiones					
Planta	Ovalares y rectangulares		Astrago	Vide descripción	
Vanos					
Cubierta	Teito de centeno y desaparecida		Cortello	Vide descripción	
Revocos					
Aparejo	Mampostería de arenisca y pizarra		Cocina	Vide descripción	
Acceso					
Ornamentos			Dormitorio	Vide descripción	
EDIFICACIONES ANEXAS			ACTIVIDADES VINCULADAS		
Situación	Construcciones de lousa		Uso original	Pallozas y palleiros	
Tipología			Uso actual	Pallozas remodeladas, casas de lousa, ruinas	
Función			Tiempo de uso	La última palloza se abandonó hace 6 años.	
Dimensiones			Creencias y ritos	Desconocidos	
CONSERVACIÓN			VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN		
Estado	En general, en deficiente estado de conserva		arquitectónica	Se trata de una conjunto que necesita de reconstrucción urgente y protección integral	
Alteraciones y causas	Abandono de uso y erosión		histórica	Es la única alzada ancaresa, utilizada hasta hace unos 6 años	
Valoración inicial para su conservación	Nos encontramos ante construcciones con usos diferentes a los originales que requieren de una protección especial		del usuari	Los ocupantes originarios no guardan grato recuerdo (ej. María de Aira da Pedra)	
ENCUESTA ORAL			BIBLIOGRAFÍA		
Informante	María, 70 años, vivió hasta hace 6 años aquí		Alonso Ponga, J. L. y Diéguez Ayerbe, A. (1984): <i>El Bierzo. León. García Grinda, J. L. (1991): Arquitectura popular leonesa. León.</i>		
Informaciones	María nos refirió datos concretos de la vida en Campo del Agua				

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA		NORMATIVA
Carrete	CD 1	Fotograma
		Fotogramas 1-70

DESCRIPCIÓN GENERAL

El Bº de Campo del Agua, dentro de la alzada, es el situado más a poniente de los tres barrios de que consta y se emplaza en una braña de superficie plana a cuyos pies nace el arroyo de Bandeñas; a la espalda de la alzada se encuentra una pronunciada ladera que la protege de los vientos del norte. En este espacio así descrito encontramos el conjunto compuesto por algo más de una treintena de construcciones, de las cuales algo menos de las veintena se corresponden con los prototipos de casas de palla, mejor o peor conservadas; el resto bien son nuevas construcciones bien son antiguas casas de teito remodeladas como casas de lousa. En el extremo sur se localiza la iglesia y el cementerio. Hemos catalogado como pallozas 17 construcciones de las cuales tan solo 4 muestran aún el teito de centeno (CA·1; CA 2 ; CA 6 y CA·8) localizadas todas ellas en la parte situada más al SE. Presentan éstas, como ejemplo de las demás, una serie de características comunes; son edificaciones de planta rectangular con las esquinas redondeadas o con planta ovalar irregular levantadas con muros de mampostería de arenisca y pizarra armados con tierra, de altura no superior a los 2 m y carentes de vanos. Aparecen coronados con cubiertas de teito de centeno de forma cónica y cume horizontal y a causa del deleznable estado de conservación del centeno son bien perceptibles las tercias, cumpias, texeiras, vigas y postes en cayau que forman parte de las cubiertas. Al interior encontramos espacios libres de compartimentaciones, hecho que permite apuntar que en la mayor parte de los casos, todo lo que se levanta en Campo del Agua son palleiros. Tienen éstos superficies que basculan entre los 28-30 m² (CA· 1, 2 y 6), los 140 m (CA·12) o los 45 m (CA·8). La que lleva el nº 8 es la única casa de palla que se encuentra en la actualidad restaurada, encontrándose el resto en avanzado estado de ruina (para el caso de las que aún conservan el teito) o conservando solamente los cimientos (el resto de las catalogadas: CA·3-5, 7, 9-17). El incendio sufrido a finales de los años 80 (7/10/1989) del pasado siglo provocó que muchas de las pallozas se abandonasen a su suerte, de ahí el lamentable estado de conservación del Bº de Campo del Agua, en el cual hoy por hoy abundan más las casas de lousa que las de palla.

Bibliografía complementaria:

VV.AA. (1987): Ancares. Ediciones Leonesas. León.

García Pérez, M. (2000): Ancares, Cervantes e Ibias. Everest. León.